

АКТ
обследования лифтового оборудования
по адресу: Рассветная 8/1 под.2

«18» февраля 2026 г.

г. Екатеринбург

Комиссия в составе:

1. Сахаров А.И.
2. Ермаков Д.Н.

прораб ООО «МЕТЕОР Лифт»
(должность)
эл. мех ООО «МЕТЕОР Лифт»

составили настоящий акт в том, что
«18» февраля 2026 г. При проверке лифтового оборудования по указанному
адресу установлено следующее:

На Лифте Зав № В7NU-6572

 
Присутствует естественный износ тяговых ремней. Визуально видно, что
появились поперечные трещины полиуретановой оболочки ремня.
Устройство контроля целостности тяговых ремней RVI периодически
срабатывает.

Рекомендуется замена тяговых ремней

Подписи членов комиссии:



(подпись)



(подпись)

Сахаров А.И.

(Ф.И.О.)

Ермаков Д.Н.

(Ф.И.О.)

Акт
периодического технического освидетельствования лифта

«21» января 2026

Специалист ООО "ИКЦ УралЛифт" Булатов Н. В., в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт, ООО "Метеор Лифт", Прораб Гаврилин С. А. и представителя владельца лифта ТСН "Рассветная 8-2", Председатель правления Пономарёв И. Н. проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010 Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации.

Идентификационный номер лифта (рег., зав.): **B7NU6572**.

Адрес установки: Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Рассветная, д. 8, корп. 2, п. 2.

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах №1 и №2 настоящего акта
2. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные (~~отрицательные~~).
3. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные (~~отрицательные~~).

Таблица №1

№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783-2010	Обозначение нормативного документа
--	- не выявлено -	--/--
Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий: *		
(дата проверки)	(подпись, штамп)	(Фамилия И.О.)
* Заполняет специалист лаборатории, проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.		

Таблица №2

№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1	Световая индикация блока RBI (контроль ремней) указывает на неисправность тяговых ремней. Провести настройку, регулировку, замену.	Руководство по эксплуатации лифта.	до 20 февраля 2026г.
2	Отсутствует возможность перемещения кабины при отключении основного источника электропитания лифта	ГОСТ Р 53780-2010 п.5.4.3.10 (б)	до 20 февраля 2026г.

Рекомендации

Устранить дефекты и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки.

Специалист

ООО «ИКЦ УралЛифт»
специалист-эксперт
(подпись, штамп)

Булатов Н. В.
(Фамилия И. О.)

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта

подпись

Пономарёв И. Н.
(Фамилия И. О.)

представитель

специализированной организации

подпись

Гаврилин С. А.
(Фамилия И. О.)